



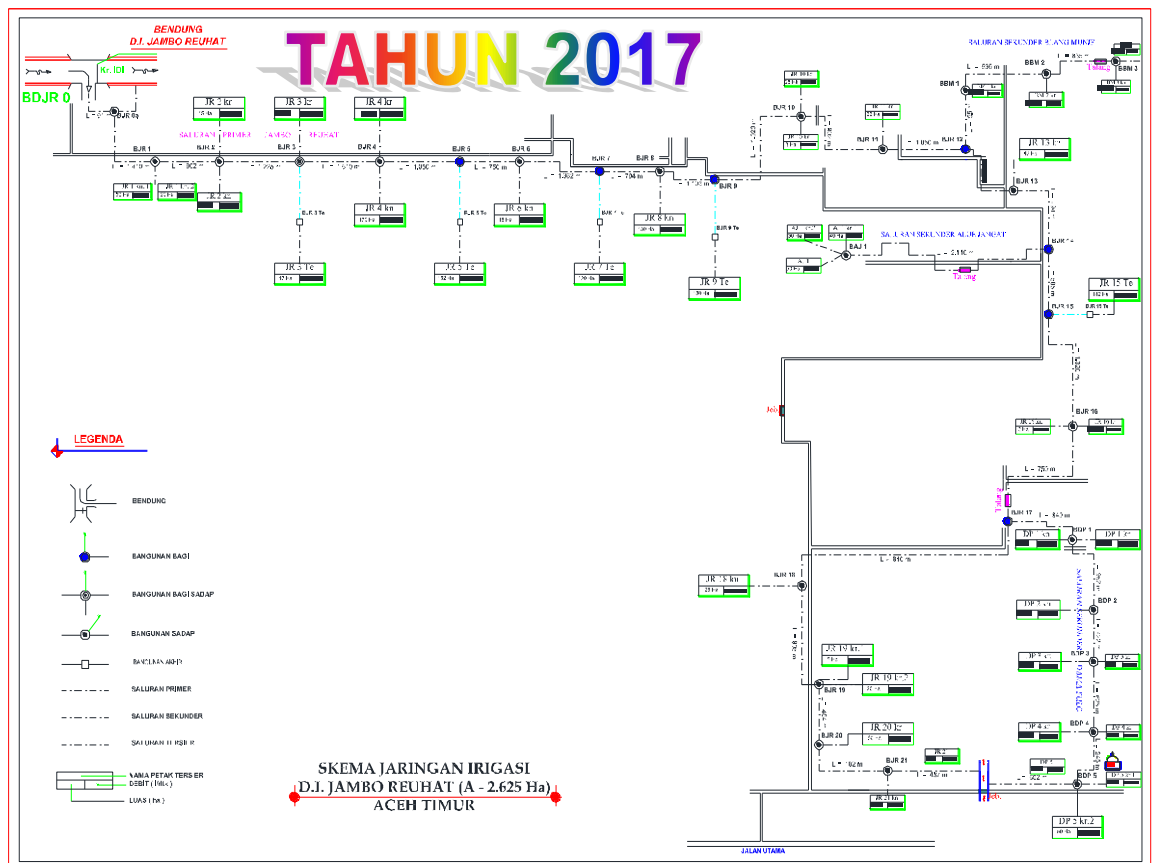
PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jl. Ir. H. Mohd. Thaher No. 18 Telp. (0651) 23686, 21919, Lueng Bata - Banda Aceh (23247)

LAPORAN INVENTARISASI

LOKASI :

DAERAH IRIGASI D.I. JAMBO REUHAT



DATA RUAS SALURAN DAN KONDISI SALURAN

D.I. : JAMBO REUHAT (2.625 Ha)

KAB. : ACEH TIMUR

No	Ruas Saluran	LUAS (Ha)	DEBIT (m³/dt)	PANJANG SALURAN (m)	LEBAR TANGGUL		PENAMPNG SALURAN			JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN				KET
					KIRI (m)	KANAN (m)	LEBAR BAWAH SALURAN (m)	LEBAR ATAS SALURAN (m)	TINGGI SALURAN (m)	SALURAN TANAH (m)	SALURAN PASANGAN (m)	BAIK (✓)	RUSAK BERAT (✓)	RUSAK SEDANG (✓)	RUSAK RINGAN (✓)	
A.	SUPLESI (SUNGAI)															
1	Saluran Primer Jambo Reuhat															
-	BDJR 0 - BJR 0a			91,00	8,00	7,00	2,00	3,70	1,80	0,00	91,00	✓	-	-	-	Sal. Masih Baik
-	BJR 0a. - BJR 1			1410,00	2,80	1,40	1,70	3,50	1,30	420,00	990,00	-	-	✓	-	Peningkatan/Rusak Sal. 200 m
1	BJR 1. - BJR 2			902,00	2,80	1,20	1,70	3,50	1,50	0,00	902,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 152 m
2	BJR 2. - BJR 3			1225,00	3,30	1,20	1,70	3,50	1,50	0,00	1.225,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 200 m
3	BJR 3. - BJR 4			1610,00	2,70	1,50	1,70	3,50	1,50	0,00	1.610,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 400 m
4	BJR 4. - BJR 5			1050,00	3,00	1,50	1,70	3,50	1,50	0,00	1.050,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 320 m
5	BJR 5. - BJR 6			750,00	3,20	1,50	1,70	3,50	1,50	0,00	750,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 200 m
6	BJR 6. - BJR 7			1362,00	3,00	1,30	1,70	3,50	1,50	150,00	1.212,00	-	-	✓	-	Peningkatan/Rusak Sal. 70 m
7	BJR 7. - BJR 8			794,00	2,60	1,30	1,70	3,50	1,50	0,00	794,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 120 m
8	BJR 8. - BJR 9			1103,00	3,00	1,20	1,70	3,50	1,50	0,00	1.103,00	✓	-	-	-	Sal. Masih Baik
9	BJR 9. - BJR 10			1020,00	2,60	1,20	1,70	3,50	1,50	0,00	1.020,00	✓	-	-	-	Sal. Masih Baik
10	BJR 10. - BJR 11			902,00	1,80	1,80	1,50	2,50	1,20	902,00	0,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
11	BJR 11. - BJR 12			1050,00	1,20	1,30	1,70	3,30	1,30	30,00	1.020,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
12	BJR 12. - BJR 13			298,00	0,80	0,80	1,30	2,70	1,30	0,00	298,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 298 m
13	BJR 13. - BJR 14			494,00	1,40	1,30	1,30	2,70	1,30	0,00	494,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 300 m
14	BJR 14. - BJR 15			505,00	1,20	3,50	1,30	3,00	1,30	0,00	505,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 400 m
15	BJR 15. - BJR 16			1320,00	1,20	3,20	1,30	2,70	1,30	0,00	1.320,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 100 m
16	BJR 16. - BJR 17			750,00	1,00	1,00	1,30	2,70	1,20	0,00	750,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 120 m
17	BJR 17. - BJR 18			810,00	1,60	1,00	1,00	1,70	1,20	678,00	132,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
18	BJR 18. - BJR 19			905,00	2,20	1,10	1,20	2,20	1,20	905,00	0,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
19	BJR 19. - BJR 20			454,00	1,00	1,40	1,20	2,20	1,20	354,00	100,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
20	BJR 20. - BJR 21			182,00	0,50	1,00	1,00	1,70	1,00	80,00	102,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
21	BJR 21. - Sal.Akhir			437,00	1,00	1,00	1,20	1,50	1,00	437,00	0,00	✓	-	-	-	Peningkatan Saluran
				19424,00						3956,00	15468,00					
2	Sal.Sekunder Blang Munje															
1	BJR 12 - BBM 1			95,00	1,50	0,70	0,70	1,10	0,70	0,00	95,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 26 m
2	BBM 1 - BBM 2			536,00	0,70	0,70	0,70	1,10	0,70	0,00	536,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 82 m
3	BBM 2 - BBM 3			635,00	0,80	1,00	0,50	0,90	0,80	0,00	635,00	✓	-	-	-	Sal. Masih Baik
				1266,00						0,00	1266,00					

3	Sal. Sekunder Alue Jangat															
1	BJR 14 - BAJ 1			2110,00	1,40	1,20	0,70	1,30	0,90	300,00	1.810,00	-	-	✓	-	Peningkatan/Rusak Sal. 500 m
				2110,00						300,00	1810,00					
4	Sal. Sekunder Dama Pulo															
1	BJR 17 - BDP 1			340,00	0,80	1,00	1,10	2,00	1,00	0,00	340,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 18 m
2	BDP 1 - BDP 2			952,00	0,90	1,20	1,10	2,00	1,00	271,00	681,00	-	-	✓	-	Peningkatan/Rusak Sal. 10 m
3	BDP 2 - BDP 3			422,00	0,50	1,00	1,10	2,00	1,00	0,00	422,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 24 m
4	BDP 3 - BDP 4			625,00	0,80	0,80	1,00	2,00	1,00	0,00	625,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 12 m
5	BDP 4 - BDP 5			245,00	1,00	1,00	1,00	2,20	1,00	0,00	245,00	-	-	✓	-	Sal. Rusak Sedang 10 m
6	BDP 5 - Sal. Akhir. Kn (Jeb).			652,00	1,50	0,80	0,80	1,30	0,80	400,00	252,00	-	-	✓	-	Peningkatan/Rusak Sal. 110 m
				3236,00						671,00	2565,00					
	JUMLAH PRIMER			19424,00						3956,00	15468,00					
	JUMLAH SEKUNDER			6612,00						971,00	5641,00					
	TOTAL SEMUA			26036,00						4927,00	21109,00					

9	BJR 9																		
1	Pintu Sal.Primer	1,00	1,00	2,20	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓			Pintu Masih Baik	
2	Pintu Sal.Tersier kn	0,50	0,50	1,80	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik	
10	BJR 10																		
1	Pintu Sal.Tersier.kr	0,00	0,00	0,00	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	Pintu Rusak Berat
2	Pintu Sal.Primer	1,10	1,20	22,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
3	Pintu Sal.Tersier kn	0,50	0,60	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
11	BJR 11																		
1	Pntu Sal.Tersier kr	0,50	0,70	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	1,10	1,10	2,20	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
12	BJR 12																		
1	Pintu Sal.Tersier kr	0,70	0,50	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	1,50	1,00	2,20	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
13	BJR 13																		
1	Pintu Sal.Tersier kr	0,60	0,60	1,70	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	1,00	1,20	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
14	BJR 14																		
1	Pintu Sal.Primer	0,85	0,80	2,10	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Sekunder kn	0,60	0,60	2,10	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
15	BJR 15																		
1	Pintu Sal.Tersier kr	0,70	0,65	1,70	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	1,20	1,20	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
16	BJR 16																		
1	Pintu Sal.Tersier kr	0,60	0,60	2,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	0,00	0,00	0,00	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	Pintu Rusak Berat
3	Pintu Sal.Tersier kn	0,00	0,00	0,00	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	Pintu Rusak Berat
17	BJR 17																		
1	Pintu Sal.Sekunder kr	0,90	1,00	1,50	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	0,90	1,00	1,50	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
18	BJR 18																		
1	Pintu Sal.Primer	0,90	0,80	1,50	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Tersier kn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada pintu
19	BJR 19																		
1	Pintu Sal.Tersier kr 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada pintu
2	Pintu Sal.Tersier kr 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada pintu
3	Pintu Sal.Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum ada pintu
20	BJR 20																		
1	Pintu Sal.Tersier kr	1,00	0,80	1,50	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Primer	0,50	0,50	1,00	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
21	BJR 21																		
1	Pintu Sal.Primer	0,80	0,80	1,50	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
2	Pintu Sal.Tersier kn	0,30	0,35	0,80	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		Pintu Masih Baik
22	BBM 1																		
1	Pintu Sal. Sekunder	0,00	0,00	0,00	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	Pintu Rusak Berat
2	Pintu Sal.Tersier kn	0,60	0,50	1,20	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	Pintu Rusak Sedang
23	BBM 2																		

[illegible]

DAFTAR DATA BASE JARINGAN IRIGASI

A. Data Daerah Irigasi

Nama Daerah Irigasi	:	D.I. Jambo Reuhat
Luas (Ha)	:	- Ha
Luas Areal Potensial	:	2625,00 Ha
Luas Areal Fungsional	:	- Ha
Kabupaten	:	Aceh Timur
Kecamatan	:	Banda Alam,Idi Tunong,Idi Rayeuk,Darul Ihsan.
Pengamat Dinas PU	:	Idi.

B. Data Fisik Daerah Irigasi

Sumber Air	:	Krueng Idi
Cathman Area	:	Km ²
Bangunan Utama	:	Bendung
Tahun Dibangun	:	1988

Bangunan Pada Utama Bendung

- Mercu	:	1,00	Buah
- Pintu Intake (Sal. Pembawa) kn	:	1,00	Buah
- Pintu Intake (Sal. Pembawa) kr	:	-	Buah
- Pintu Penguras	:	1,00	Buah
- Pintu Sal. Pembuang	:	-	Buah
- Bangunan Ukur	:	-	Buah
- Kantong Lumpur	:	1,00	Buah
- Pintu Pembilas	:	2,00	Buah

Bangunan Pada Saluran Pembawa

- Bangunan Bagi Sadap	:	1,00	Buah
- Bangunan Bagi	:	7,00	Buah
- Bangunan Sadap	:	22,00	Buah
- Bangunan Akhir (Box)	:	-	Buah
- Bangunan Terjun	:	6,00	Buah
- Talang	:	3,00	Buah
- Siphon	:	1,00	Buah
- Tangga Cuci	:	5,00	Buah
- Gorong - Gorong (Plat Beton)	:	7,00	Buah
- Jembatan	:	3,00	Buah
- Terowongan	:	-	Titik

Saluran Pembawa

- Saluran Primer		
a. Total Panjang	:	19424,00 m'
b. Berfungsi	:	19424,00 m'
c. Rusak	:	2880,00 m'
- Saluran Sekunder		
a. Total Panjang	:	6612,00 m'
b. Berfungsi	:	6612,00 m'
c. Rusak	:	792,00 m'

- Saluran Tersier			
a. Total Panjang	:	-	m'
b. Berfungsi	:	-	m'
c. Rusak	:	-	m'
- Saluran Kwarter			
a. Total Panjang	:	-	m'
b. Berfungsi	:	-	m'
c. Rusak	:	-	m'

Saluran Pembuang

- Saluran Pembuang Primer	:	-	m'
- Saluran Pembuang Sekunder	:	-	m'

Bangunan Pada Saluran Pembuang

- Gorong - Gorong (Plat Beton)	:	-	Buah
- Jembatan	:	-	Buah
- Pengambilan	:	-	Buah

Jalan inspeksi

- Jalan	:	1.200,00	m'
- Jembatan	:	-	Buah
- Gorong - Gorong (Plat Beton)	:	-	Buah

Genset (Unit)	:	-	Unit
-----------------------	---	---	------

Debit Rencana	:	-	m ³ /dt
----------------------	---	---	--------------------

Debit Sungai Rata-rata		-	m ³ /dt
-------------------------------	--	---	--------------------

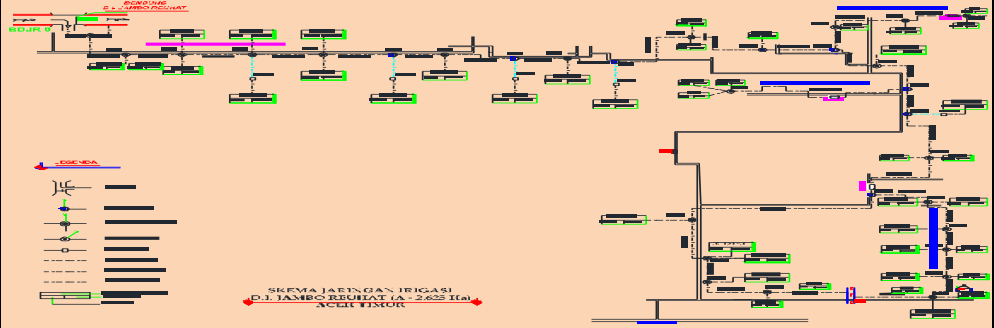
- Debit Sungai Maksimum	:	-	m ³ /dt
- Debit Sungai Minimum	:	-	m ³ /dt

Petani

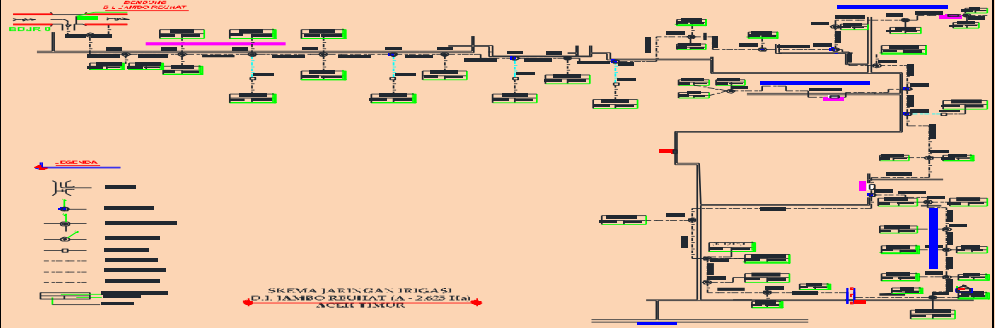
- Jumlah Petani	:	-	Org
- Jumlah P3A	:	-	Buah
- Jumlah Anggota P3A	:	-	Org
- Jumlah GP3A	:	-	Buah

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap : Rusak Sedang (BDP 5)									
	Saluran Sekunder									
1	BDP 5 - Sal. Akhir kn (Jeb).	652	252	400	-	110	-	542	-	

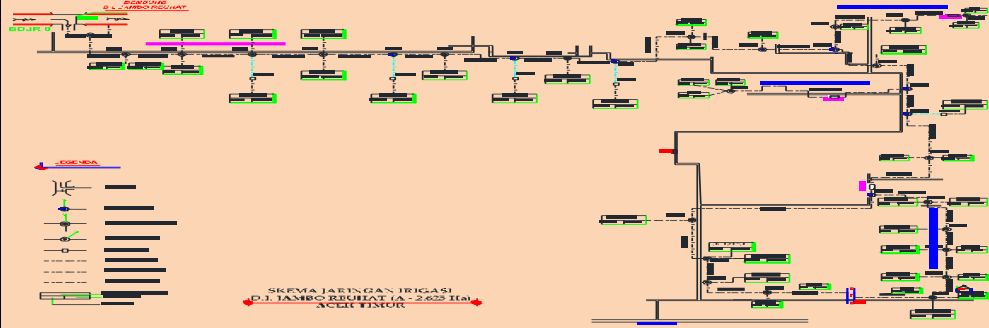
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Rusak Sedang (BDP 4)	245	245	0	-	10	-	235	-	
	Saluran Sekunder									
1	BDP 4 - BDP 5	245	245	0	-	10	-	235	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

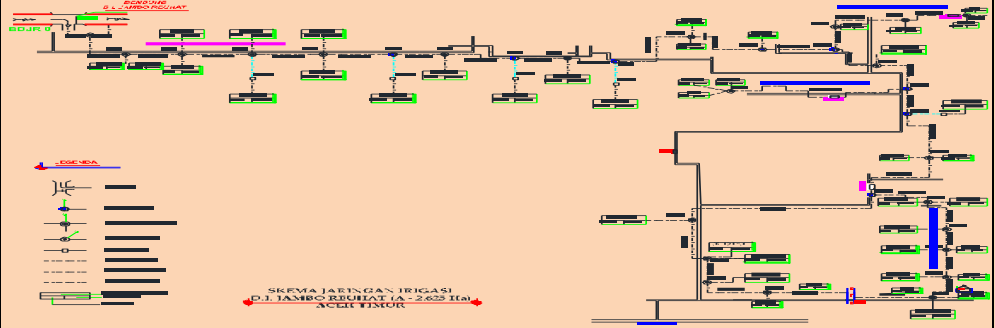
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BDP 3)	625	625	0	-	12	-	613	-	
	Saluran Sekunder									
	BDP 3 - BDP 4									     

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

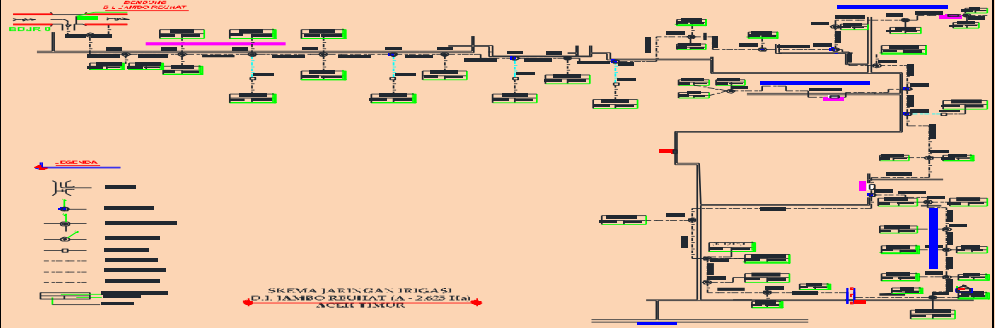
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap : Masih Baik (BDP 2)									
1	BDP 2 - BDP 3	422	422	0	-	24	-	398	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT										
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap : Masih Baik (BDP 1)									
1	BDP 1 - BDP 2	952	681	271	-	10	-	942	-	
										     

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 17)									
1	BJR 17 - BDP 1	340	340	0	-	18	-	322	-	
										
										
										
										
										
										

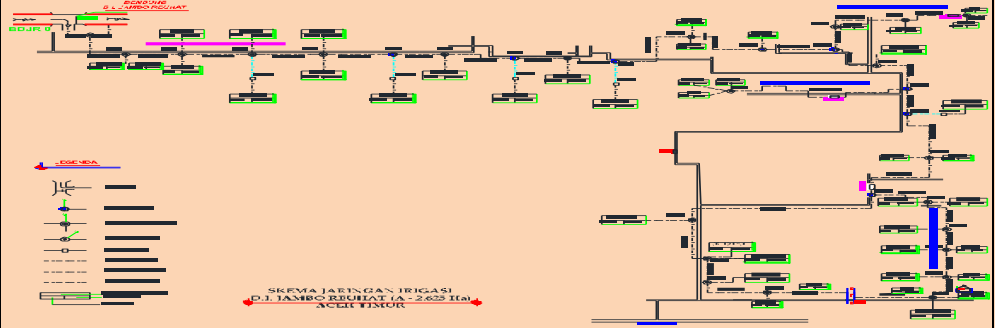
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

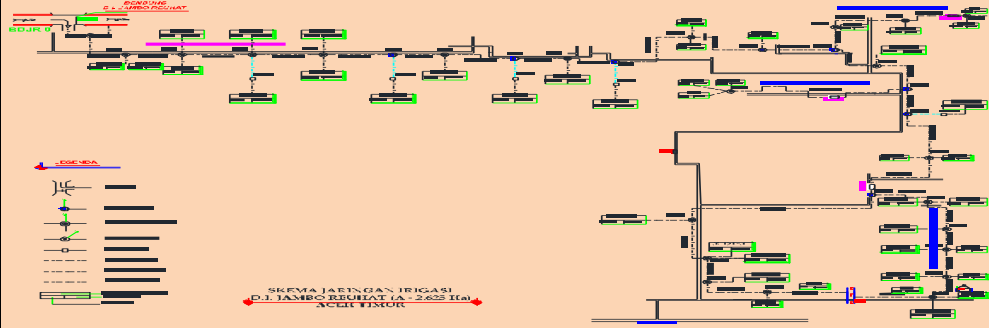
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 14)	2110	1810	300	-	500	-	1610	-	
	Saluran Sekunder									
	BJR 14 - BAJ 1									     

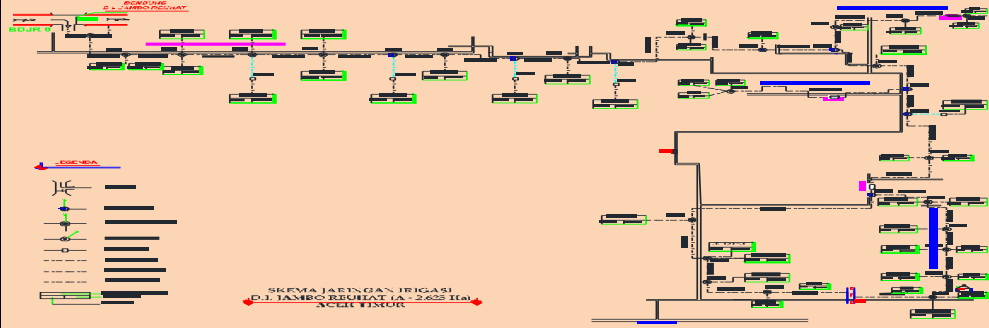
<u>DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT</u> <u>KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)</u>	
---	--

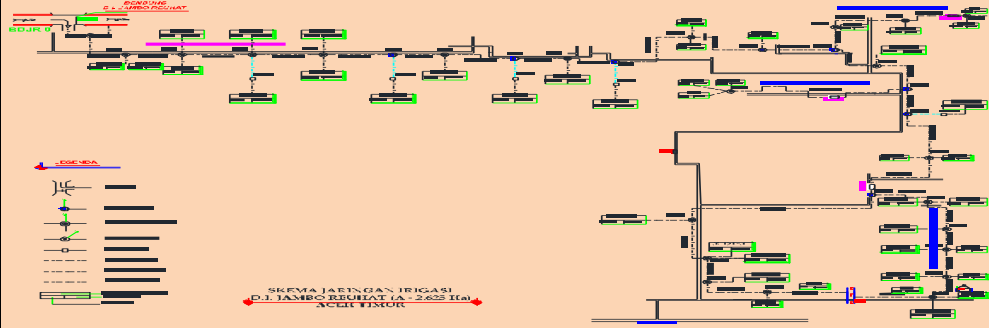
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BBM 2)									
	Saluran Sekunder									
1	BBM 2 - BBM 3	635	635	0	-	0	-	635	-	
	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BBM 3)									

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BBM 1)	536	536	0	-	82	-	454	-	
	Saluran Sekunder									
1	BBM 1 - BBM 2	536	536	0	-	82	-	454	-	

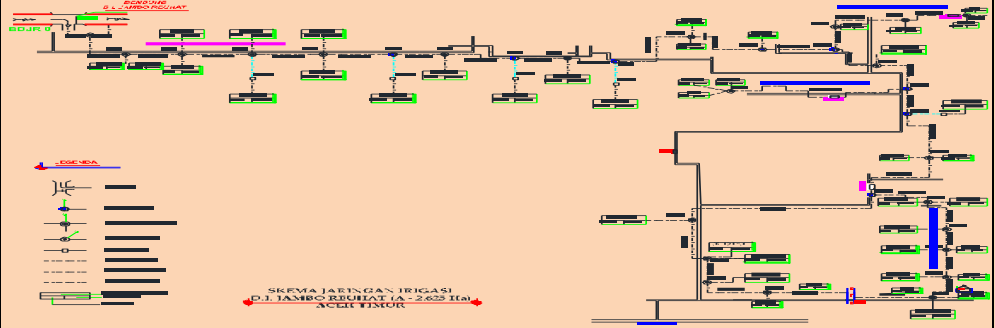
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT										
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 12)	95	95	0	-	26	-	69	-	
	Saluran Sekunder									
1	BJR 12 - BBM 1	95	95	0	-	26	-	69	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Rusak Sedang (BJR 21)	437	0	437	-	0	-	437	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 21 - Sal. Akhir	437	0	437	-	0	-	437	-	

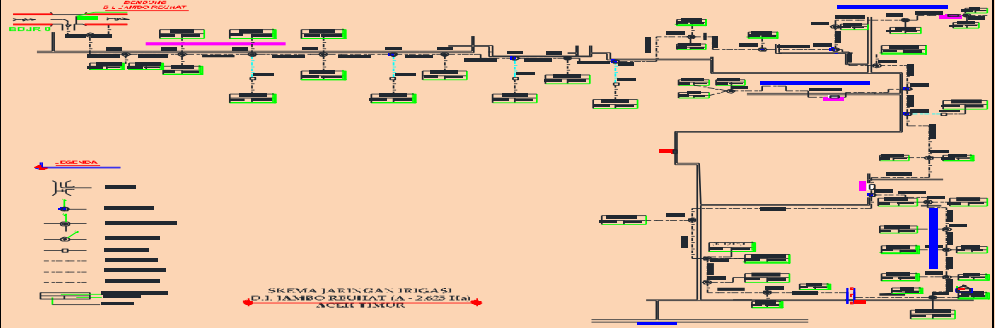
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BJR 20)	182	102	80	-	0	-	182	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 20 - BJR 21	182	102	80	-	0	-	182	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Rusak Sedang (BJR 19)	454	100	354	-	0	-	454	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 19 - BJR 20	454	100	354	-	0	-	454	-	

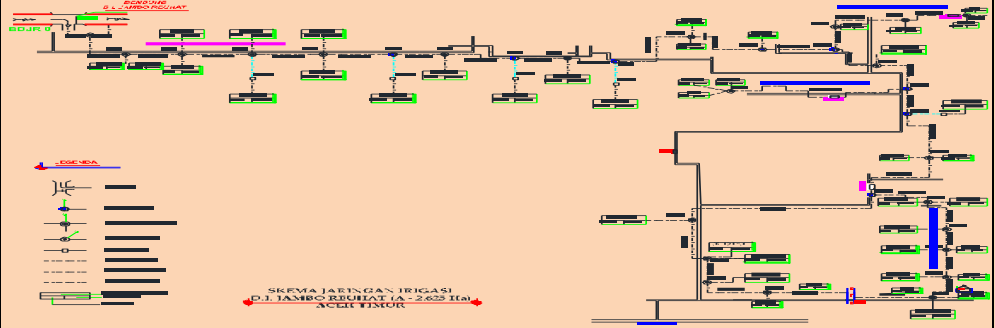
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 18)	905	0	905	-	0	-	905	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 18 - BJR 19	905	0	905	-	0	-	905	-	

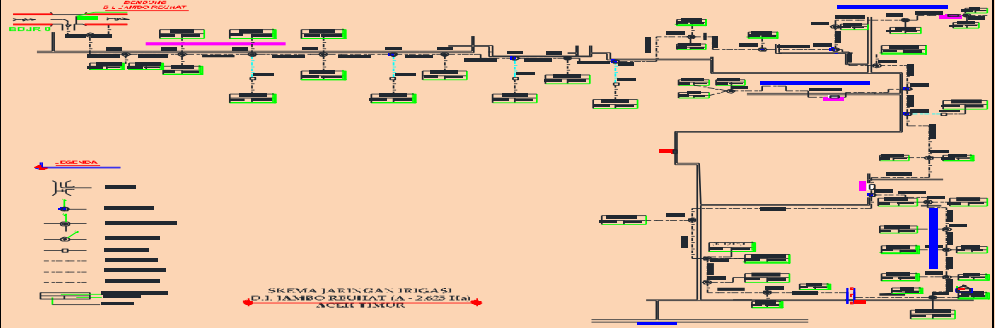
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

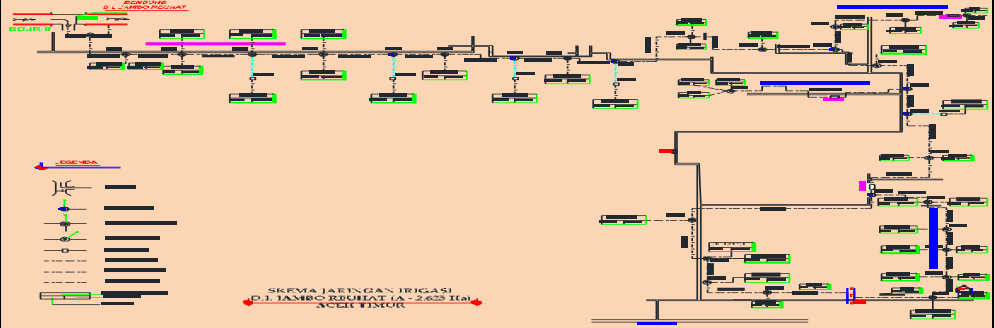
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 17)	810	132	678	-	0	-	810	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 17 - BJR 18	810	132	678	-	0	-	810	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

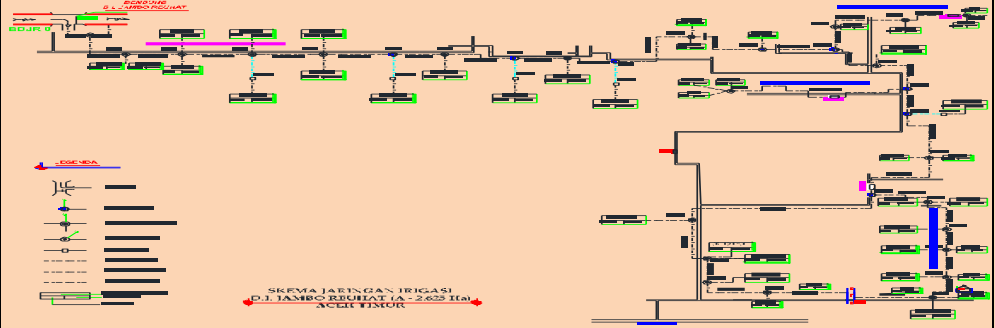
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 16)	750	750	0	-	120	-	630	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 16 - BJR 17	750	750	0	-	120	-	630	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 15)	1320	1320	0	-	100	-	1220	-	
	Saluran Primer									
	BJR 15 - BJR 16									

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT										
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 14)	505	505	0	-	400	-	105	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 14 - BJR 15	505	505	0	-	400	-	105	-	

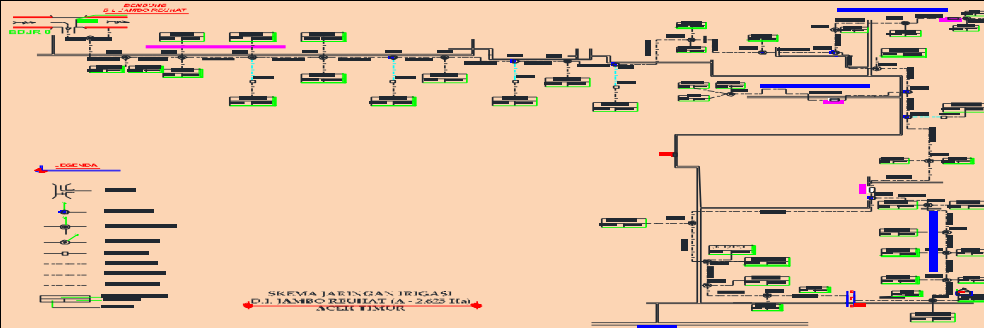
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

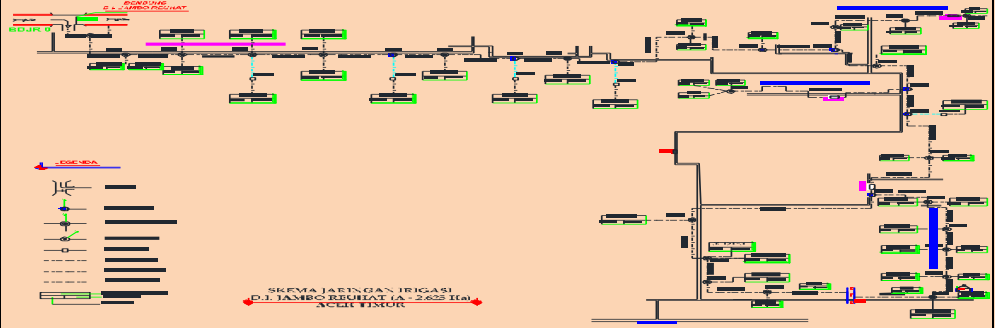
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 13)	494	494	0	-	300	-	194	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 13 - BJR 14	494	494	0	-	300	-	194	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

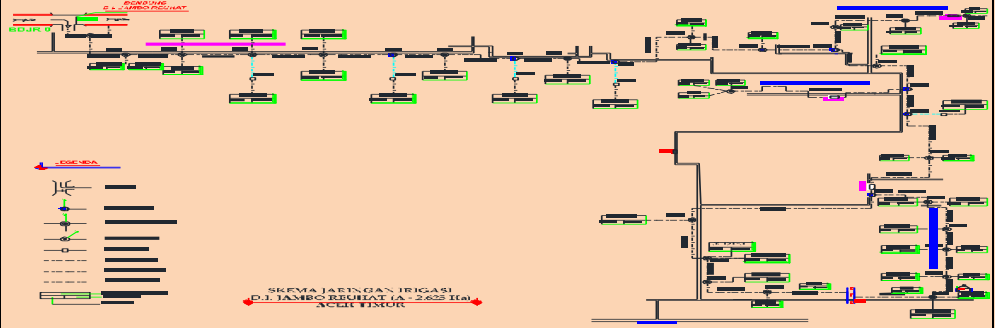
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 12)									
1	BJR 12 - BJR 13	298	298	0	-	298	-	0	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

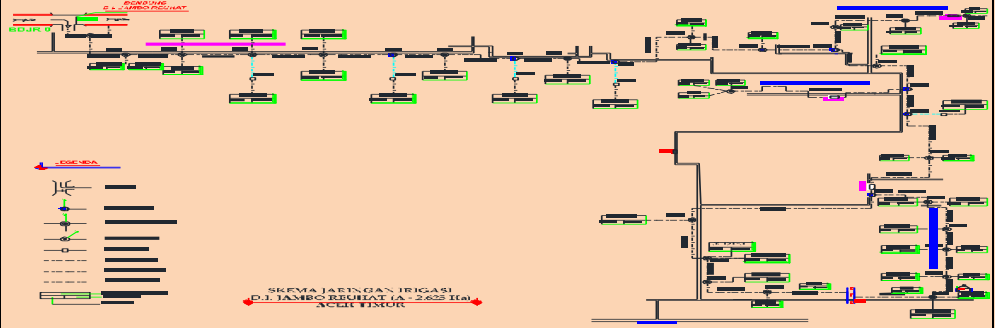
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 11)									
	Saluran Primer									
1	BJR 11 - BJR 12	1050	1020	30	-	0	-	1050	-	     
PEKERJAAN FISIK (UPTD - III) SELESAI DIKERJAKAN TAHUN 2017										

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 10)	902	0	902	-	0	-	902	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 10 - BJR 11	902	0	902	-	0	-	902	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Bagi : Rusak Sedang (BJR 9)									
1	BJR 9 - BJR 10	1020	1020	0	-	0	-	1020	-	
										

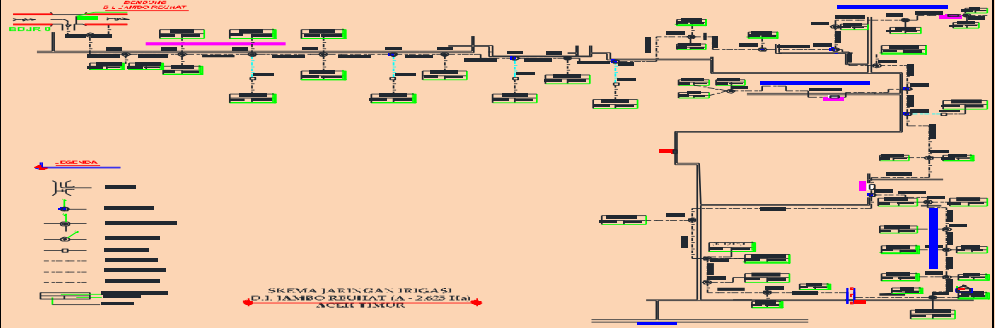
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Rusak Sedang (BJR 8)	1103	1103	0	-	0	-	1103	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 8 - BJR 9	1103	1103	0	-	0	-	1103	-	

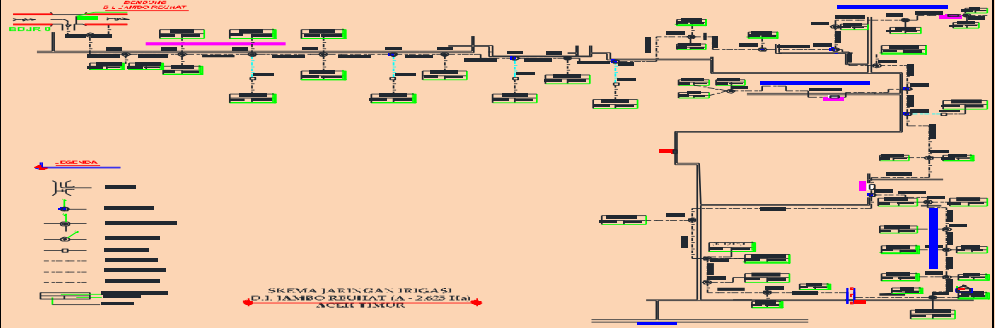
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Bagi : Masih Baik (BJR 7)									
1	BJR 7 - BJR 8	794	794	0	-	120	-	674	-	
		PEKERJAAN FISIK BIDANG OP. (PEMELIHARAAN) SELESAI DIKERJAKAN TAHUN 2017								

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap : Masih Baik (BJR 6)	1362	1212	150	-	70	-	1292	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 6 - BJR 7									

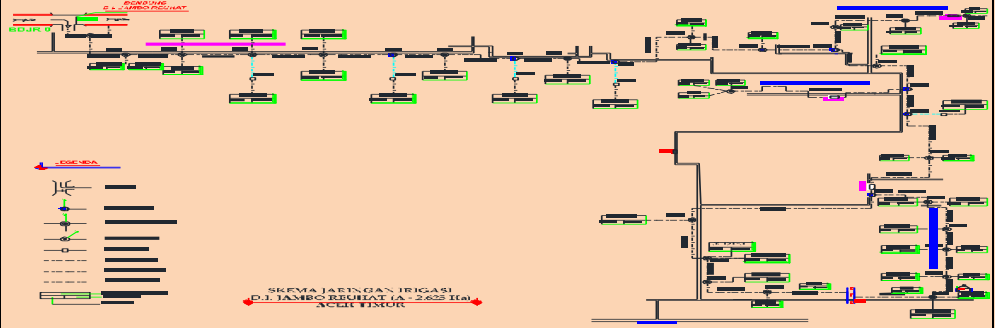
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi :Rusak Sedang (BJR 5)	750	750	0	-	200	-	550	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 5 - BJR 6	750	750	0	-	200	-	550	-	

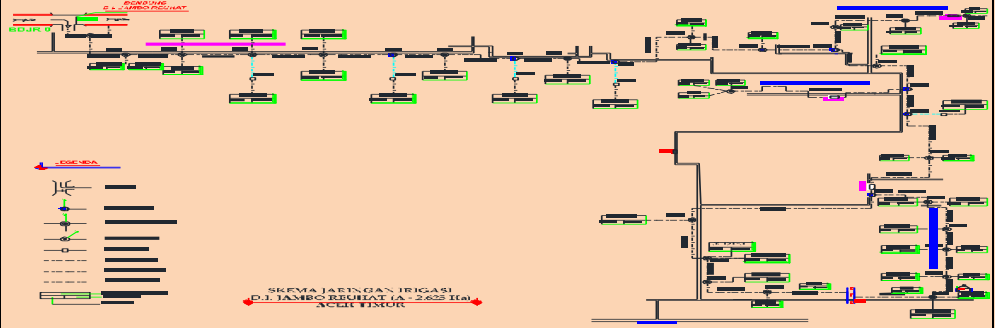
<u>DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT</u> <u>KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)</u>	
---	--

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BJR 4)									
1	BJR 4 - BJR 5	1050	1050	0	-	320	-	730	-	

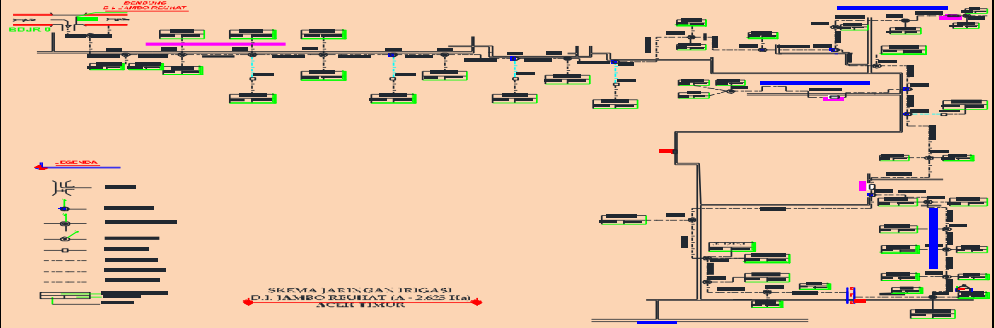
DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

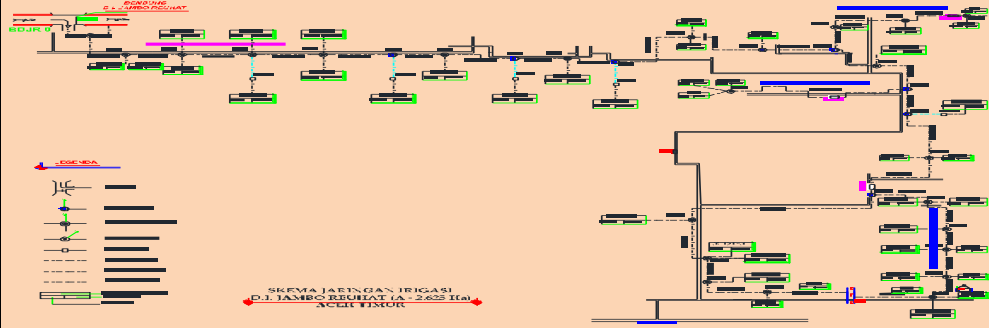
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Bagi Sadap :Rusak Sedang (BJR 3)	1610	1610	0	-	400	-	1210	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 3 - BJR 4	1610	1610	0	-	400	-	1210	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

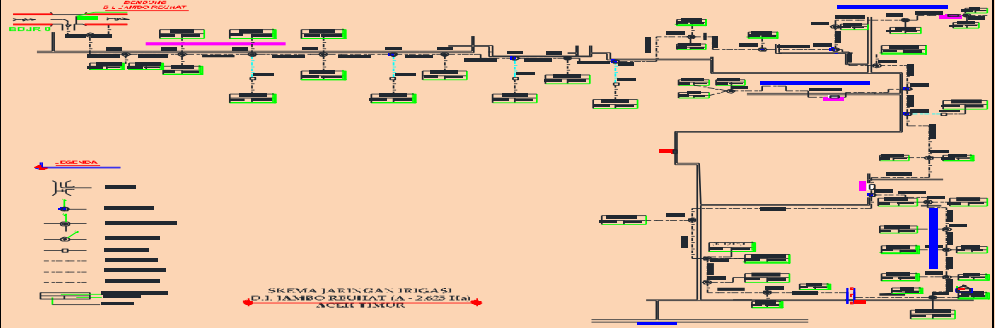
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BJR 2)	1225	1225	0	-	200	-	1025	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 2 - BJR 3	1225	1225	0	-	200	-	1025	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

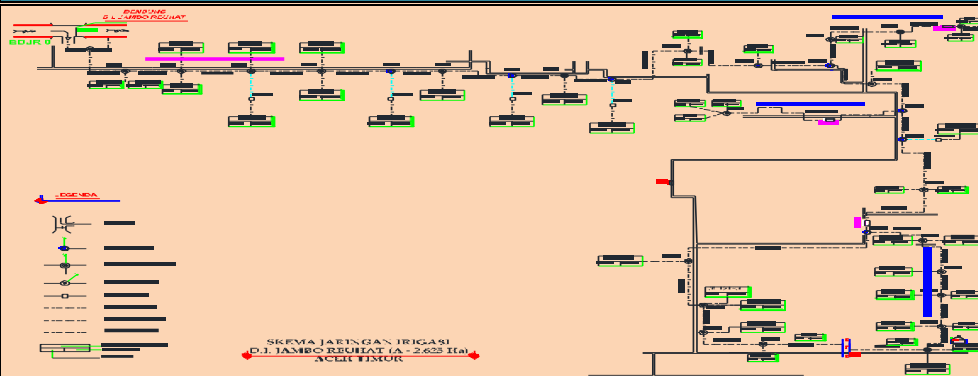
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BJR 1)	902	902	0	-	152	-	750	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 1 - BJR 2	902	902	0	-	152	-	750	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)										
NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bangunan Sadap :Rusak Sedang (BJR 0a)	1410	990	420	-	200	-	1210	-	
	Saluran Primer									
1	BJR 0a - BJR 1	1410	990	420	-	200	-	1210	-	

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	PANJANG SALURAN (M')	JENIS SALURAN		KONDISI SALURAN					FOTO
			SALURAN PASANGAN (M')	SALURAN TANAH (M')	RUSAK BERAT (M')	RUSAK SEDANG (M')	RUSAK RINGAN (M')	BAIK (M')	SEDIMEN (M')	
1	Bendung Jambo Reuhat (BDJR 0)	91	91	0	-	0	-	91	-	
	Saluran Primer									
	BDJR 0 - BJR 0a									

DATA KONDISI INVENTARISASI DAERAH IIRIGASI JAMBO REUHAT
KABUPATEN ACEH TIMUR (TAHUN 2017)

NO	RUAS	AREAL BENDUNG	FOTO																
1	Bendung Jambo Reuhat (BDJR 0)	Kondisi Bendung : <table><tr><td>Pasangan Sayap Kiri Bendung (Hulu/Hilir)</td><td>: Rusak Sedang</td></tr><tr><td>Pasangan Sayap Kanan Bendung (Hulu/Hilir)</td><td>: Rusak Sedang</td></tr><tr><td>Mercu Bendung</td><td>: Rusak Sedang</td></tr><tr><td>Bangunan Rumah Pintu Intake</td><td>: Rusak Berat</td></tr><tr><td>Bangunan Rumah Pintu Penguras</td><td>: Rusak Sedang</td></tr><tr><td>Pintu Intake</td><td>: Masih Baik</td></tr><tr><td>Pintu Penguras</td><td>: Masih Baik</td></tr><tr><td>Saringan Sampah (Trashrack)</td><td>: Belum ada</td></tr></table>	Pasangan Sayap Kiri Bendung (Hulu/Hilir)	: Rusak Sedang	Pasangan Sayap Kanan Bendung (Hulu/Hilir)	: Rusak Sedang	Mercu Bendung	: Rusak Sedang	Bangunan Rumah Pintu Intake	: Rusak Berat	Bangunan Rumah Pintu Penguras	: Rusak Sedang	Pintu Intake	: Masih Baik	Pintu Penguras	: Masih Baik	Saringan Sampah (Trashrack)	: Belum ada	 
Pasangan Sayap Kiri Bendung (Hulu/Hilir)	: Rusak Sedang																		
Pasangan Sayap Kanan Bendung (Hulu/Hilir)	: Rusak Sedang																		
Mercu Bendung	: Rusak Sedang																		
Bangunan Rumah Pintu Intake	: Rusak Berat																		
Bangunan Rumah Pintu Penguras	: Rusak Sedang																		
Pintu Intake	: Masih Baik																		
Pintu Penguras	: Masih Baik																		
Saringan Sampah (Trashrack)	: Belum ada																		